

БАРНАУЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ:

Обработайте отмеченную зону буферным очистителем БХЗ, который тут же удалите скребком. Зачистите размеченную мелом поверхность фрезой в виде полусферы, затем текстурной проволочной щеткой. Удалите шероховальную пыль пылесосом. Тонким слоем дважды нанесите на поверхность повреждения клей, тщательно просушите после каждой промазки (5-10) минут. Наложите пластырь на повреждение, плотно прикатайте роликом от центра к краям, не допуская при этом образования пузырьков воздуха. При использовании клея для ремонта пластырями, грибками, шнурами строго соблюдайте инструкцию по применению ремонтного материала. Произвести вулканизацию при температуре (140-150)°С в соответствии с инструкцией по эксплуатации вулканизатора.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ:

Обработайте отмеченную зону буферным очистителем БХЗ, который тут же удалите скребком. Зачистите размеченную мелом поверхность фрезой в виде полусферы, затем текстурной проволочной щеткой. Удалите шероховальную пыль пылесосом. Тонким слоем дважды нанесите на поверхность повреждения клей, тщательно просушите после каждой промазки (5-7) минут. Наложите пластырь на повреждение, плотно прикатайте роликом от центра к краям, не допуская при этом образования пузырьков воздуха. При ремонте камеры посыпьте отремонтированное место тальком. При установке резинокордных пластырей главным условием является сила прикатки. Для достижения лучших результатов используйте пневмомолоток. При использовании клея для ремонта пластырями, грибками, шнурами строго соблюдайте инструкцию по применению ремонтного материала.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕРМОКЛЕЯ:

Обработайте ремонтируемую поверхность механическим способом на 10-15 мм больше размера подобранного пластыря. Обезжирьте буферным очистителем БХЗ, который тут же соскоблите вместе с шероховальной пылью. Тонким слоем дважды нанесите на поверхность повреждения клей, тщательно просушите после каждой промазки (5-7 минут). С пластыря снимите защитную пленку и наложите пластырь на повреждение. Плотнo прикатайте роликом от центра к краям не допуская при этом образования пузырей. При установке пластырей главным условием является сила прикатки. Для достижения лучших результатов используйте пневомолоток. Рекомендуемая температура вулканизации 145⁰С.